

Procédure de mise à jour du firmware Navi et des cartes v06.2021 pour INE-F904DC / X903DC / X803DC / INE-W720DC




Map and Navi Firmware Update Procedure

Veillez d'abord vérifier la version du micrologiciel audio sur votre appareil. Si la version de votre micrologiciel audio n'est PAS 1.4000.1.4000.1.4000 ou supérieure, veuillez mettre à jour votre micrologiciel audio avant. Vérifiez Audio « Version du micrologiciel » dans Configuration: → General → À propos → **Version du micrologiciel**.

La carte 2021/06 et le firmware Navi peuvent être mis à jour avec un seul périphérique USB. Tout d'abord, veuillez télécharger le "**2021-06_standardMAP.zip**" et suivez les instructions. L'INE-F904D / X903D / X803D / X703D / INE-W720D peut être mis à jour via une connexion USB (voir schéma de connexion ci-dessous). Avant de commencer la mise à jour, veuillez vérifier les notes suivantes. Le fichier téléchargé est compressé au format zip. Le contenu du téléchargement doit être extrait sur un périphérique USB fraîchement formaté (FAT32). La mise à jour prend 35 à 45 minutes.


Mettre à jour le contenu du fichier / le lieu de stockage (pour tous les types d'unités)

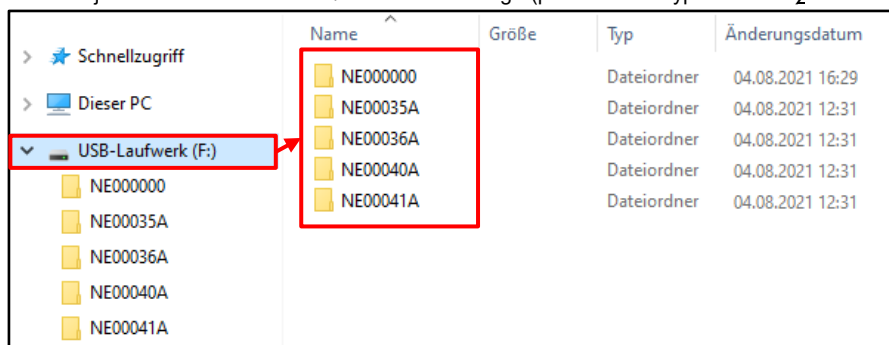

Remarques


- N'utilisez PAS le fichier compressé pour la mise à jour, sinon l'unité ne peut pas reconnaître les fichiers.
- Ne modifiez PAS le nom de dossier et les noms de fichier, sinon l'unité ne peut pas reconnaître les fichiers.
- Ne stockez PAS le dossier dans un autre dossier.
- Ne stockez PAS d'autres dossiers/fichiers sur le périphérique USB..
- Ne retirez PAS le périphérique USB pendant la mise à jour.
- NE PAS mettre à jour pendant la conduite.
- N'appuyez sur aucun bouton pendant la mise à jour.
- Ne coupez PAS le contact du véhicule ou l'interrupteur d'alimentation de l'unité principale pendant la mise à jour. Les véhicules modernes coupent le contact (ACC) après un certain temps si le moteur ne tourne pas. Si vous n'êtes pas sûr que cela s'applique à votre voiture, laissez le moteur tourner au ralenti pendant que la mise à jour est en cours.

Connection

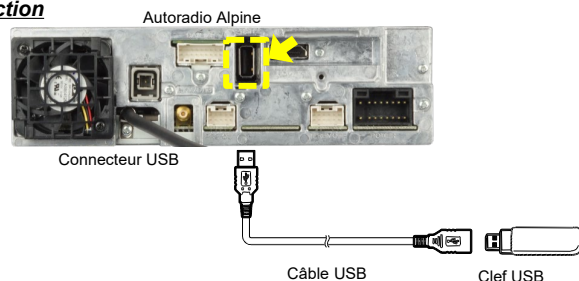


Installez le firmware Navi et la mise à jour de la carte

- 1 Stockez les fichiers téléchargés et extraits « **2021-06_standardMap.zip** » sur le périphérique USB vide dans le dossier racine (voir la figure de gauche).
- 2 Connectez le périphérique USB au connecteur USB de l'unité principale Alpine. Veuillez voir la figure en bas à gauche.

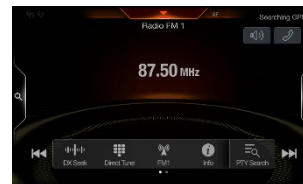


- 3 Appuyez sur le bouton « OK » lorsque le message de mise à jour apparaît à l'écran. Le processus va maintenant installer les nouvelles données cartographiques sur votre système Alpine.

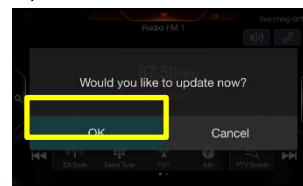

La mise à jour sera terminée dans environ 40 minutes.

- 4 La nouvelle application de données cartographiques et de navigation est chargée avec succès lorsque votre unité principale Alpine redémarre automatiquement.

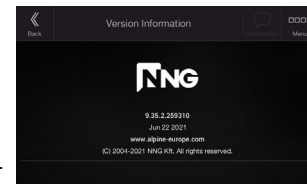

- 5 Retirez le périphérique USB de l'unité principale Alpine.
- 6 Vérifiez la version « **Navi Firmware** » en appuyant sur Navigation : → Information → À propos → Informations sur la version. La nouvelle version du micrologiciel Navi est la **9.35.2.259310, le 22 juin 2021**
- 7 Vérifiez « **Version de la carte** » en appuyant sur Navigation : Informations → À propos → Contenu → Cartes. Si « **Version de la carte** » est devenu : « ... 2021.06 », cette procédure de mise à jour de la carte a réussi.